

De machine initialiseert niet

Controleer het volgende:

1. Is de voedingskabel goed verbonden tussen het muur stopcontact en het voedingssocket achteraan de X-200 ?
2. Controleer of het muur stopcontact de gewenste spanning levert? Controleer de spanning met een multimeter.
3. Zijn de twee glaszekeringen in het filterblok waar ook de voedingskabel insteekt nog OK? Die zekeringen zitten in een houdertje juist naast het voedingssocket. Controleer deze zekeringen met een Ohm-meter.
4. Als je de machine aanzet met de hoofdeschakelaar, hoor je dan de ingebouwde ventilator en hoor je dan het blokkeren van de stappenmotoren? zoniet, dan is mogelijk de hoofdeschakelaar defect.
5. Als de hoofdeschakelaar wél ok is, zou de 48 VDC voeding defect kunnen zijn. Die voeding levert stroom aan de ventilator en de step drives.
6. Controleer, met de doorzichtige afdekkap geopend, of tijdens het machine oorsprongspunt zoeken  + , een afbeelding getoond wordt die aangeeft dat je deze kap moet sluiten ?
7. Als je deze afbeelding ziet, en na het sluiten van de afdekkap graveert de machine nog altijd niet  + , contacteer dan je dealer.

Ga verder naar [de spindel draait niet](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:machine_not_initializing&rev=1741596314

Last update: 2025/03/10 09:45

