

3.4.2.4. Automatisch de plaatoppervlakte bepalen met ontgrendelde veer en graveren met vergrendelde veer

Heb je alle vorige stappen in dit hoofdstuk gelezen en uitgevoerd, dan kun je nu het plaatoppervlak instellen.

1. Methode 1 : automatische instelling van het plaatoppervlak




Zorg dat de veer vergrendelmoer volledig omhoog gedraaid is.



Bevestig het graveermateriaal op de Multimat of op de vacuümtafel



Beweeg de spindel ergens boven het plaatoppervlak met deze toetsen.

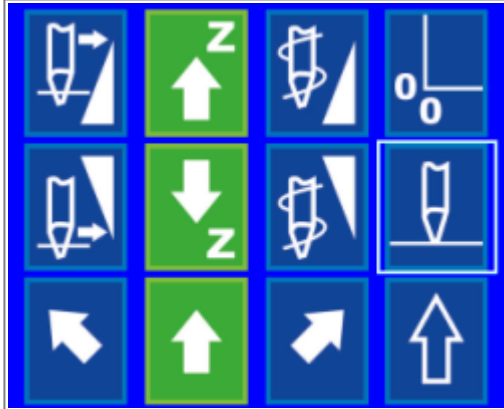

Bevestig de
gewenste frees in
de spindel en klik
op de “set surface”
knop op je virtuele
pendent.

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x300:surface_setting_without_nosecone&rev=1738695975

Last update: **2025/02/04 20:06**

